Gutachten

Betreff	Angebotsblatt Händler
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Aston Martin
Modell / Verkaufsbezeichnung	Rapide
Durchgeführte Wartungen	06.07.2012 bei 13.220 km in Herstellerwerkstatt 22.01.2013 bei 33.284 km in Herstellerwerkstatt 17.02.2014 bei 48.666 km in Herstellerwerkstatt 28.10.2014 bei 74.296 km in Herstellerwerkstatt 27.05.2015 bei 87.721 km in Herstellerwerkstatt 23.03.2016 bei 103.122 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	Kurze Probefahrt auf Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R20 95Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 295/35 R20 105Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 03/2014 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Bereifung	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Bereifung	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (seit 03/2014) - abgelaufen
2	Bremsanlage	Bremsbeläge hinten (Verschleißgrenze fast erreicht) - ---
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Hauptschlüssel) - beschädigt - erneuern
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Lack eingerissen) - verkratzt / verschürft
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (erhebliche Materialabtrag) - --- - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft
9	Verglasung	Frontscheibe (Steinschlag mit Rissbildung) - ---
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Jahreswartung) - fällig

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag

Fehlteile

Nr.	Fehlteil

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert , Reparaturrechnung nicht vorhanden

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand links	263
2	Seitenwand rechts	502
3	Tür hinten links	366
4	Tür hinten rechts	418
5	Tür vorne links	363
6	Tür vorne rechts	379

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
  Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
  Bemerkung: 2

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug ist verkehrssicher.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden nach der Demontage der Anbauteile des Anstoßbereiches bzw. nach Durchführung einer Fahrzeugvermessung oder nach Prüfung der in der Schadenkalkulation unter "P" angegebenen Positionen weitere Beschädigungen festgestellt, die eine Erweiterung des vorgesehenen Reparaturumfanges bzw. eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen durch den Reparateur gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zustandsbewertung vom: 13.07.2017
Leitzahl: 522

Vorschäden, siehe Minderwertgutachten.
Die merkantile Wertminderung entnehmen Sie der Gutachtenzusammenfassung Seite 1.

Bremsbelagstärke: vorne: augenscheinlich i.O. / hinten: augenscheinlich nicht i.O.
Das Fahrzeug wurde in der Werkstatt besichtigt.
Der Fahrzeughalter war bei der Besichtigung nicht anwesend.

Raucherfahrzeug : nein
Die Klimaanlage sowie Sitzheizung wurden geprüft und für in Ordnung befunden.

Unterschrift Sachverständiger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 18 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos

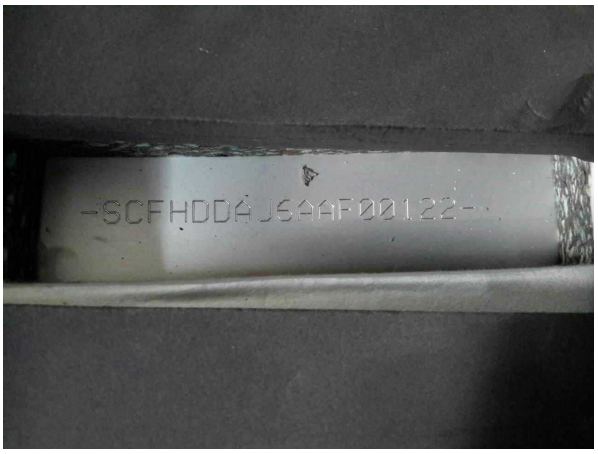


Abbildung 1: FIN am Fahrzeug



Abbildung 2: Kombiinstrument bei laufendem Motor



Abbildung 3: Kombiinstrument bei laufendem Motor



Abbildung 4: Innenraum

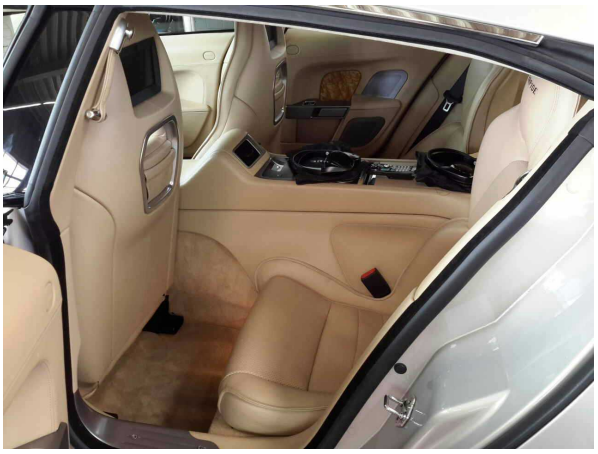


Abbildung 5: Innenraum

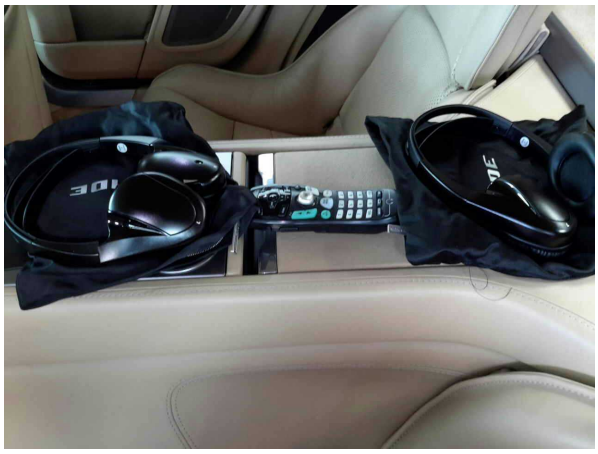


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

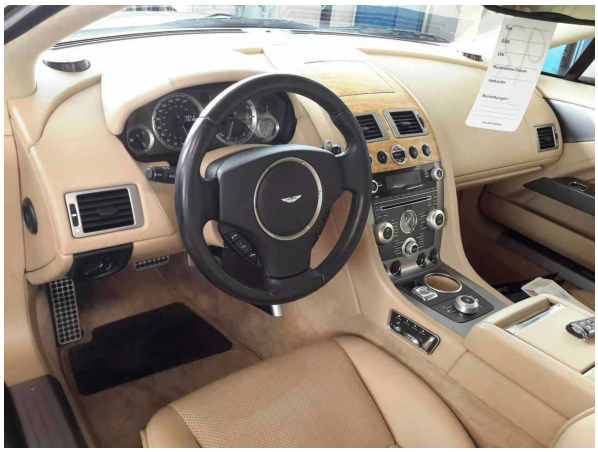


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

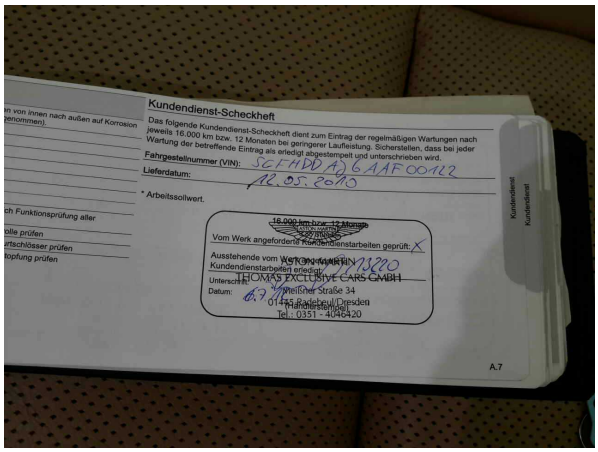


Abbildung 12: Sonstiges

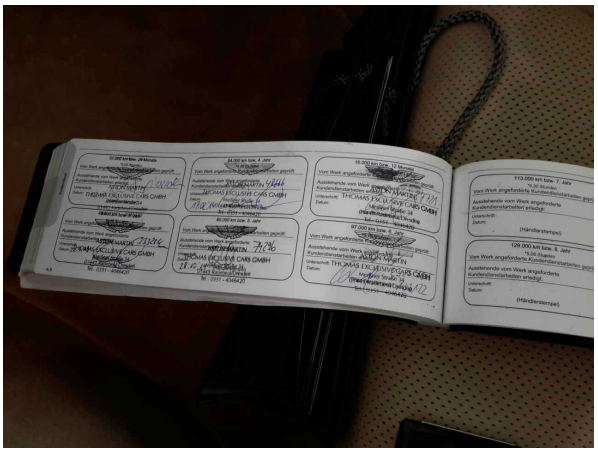


Abbildung 13: Sonstiges

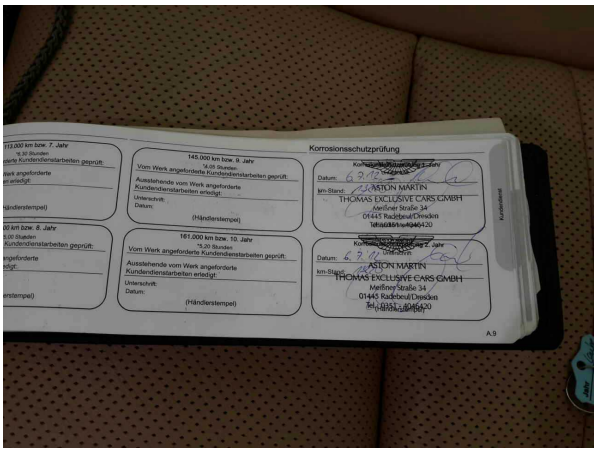


Abbildung 14: Sonstiges

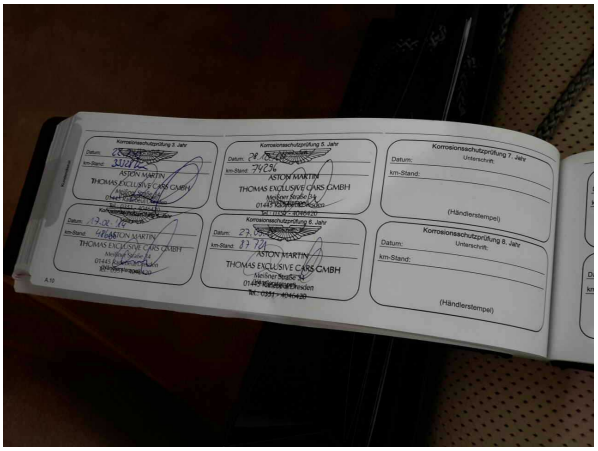


Abbildung 15: Sonstiges

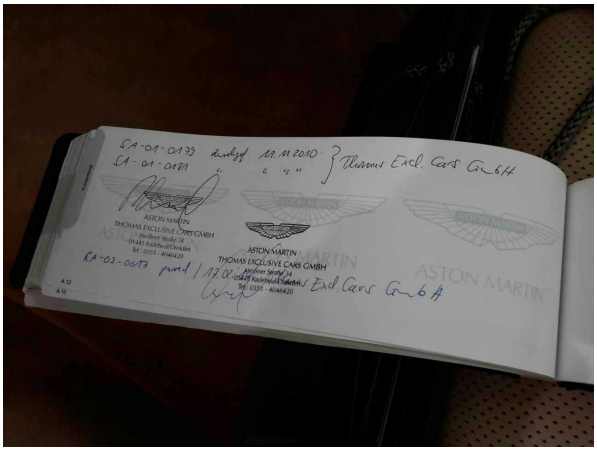


Abbildung 16: Sonstiges

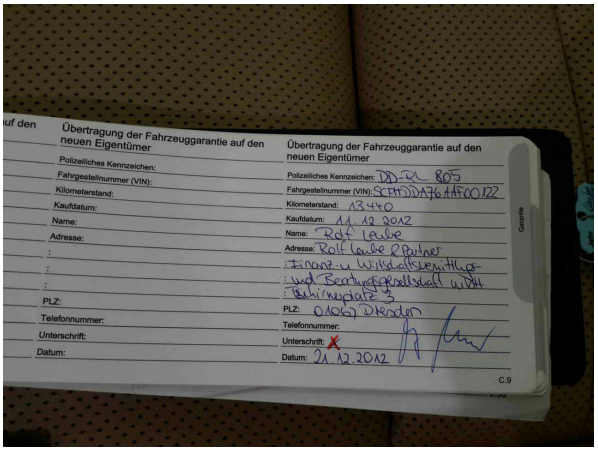


Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Hauptschlüssel) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Lack eingerissen) - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Lack eingerissen) - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Lack eingerissen) - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Lack eingerissen) - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - -




Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (erhebliche Materialabtrag) - --- - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (erhebliche Materialabtrag) - --- - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - -

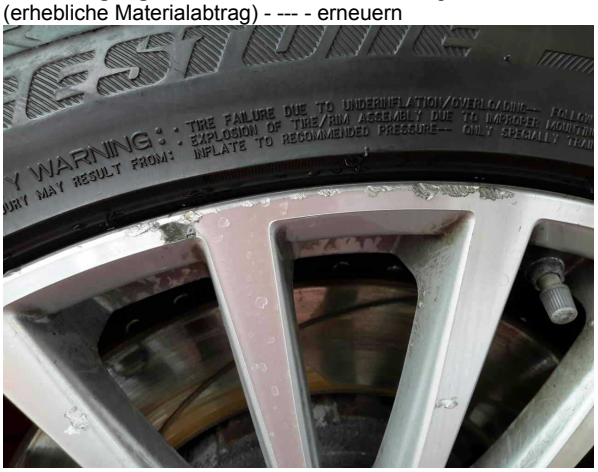

Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - -




Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - -



Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag mit Rissbildung) - --- - -

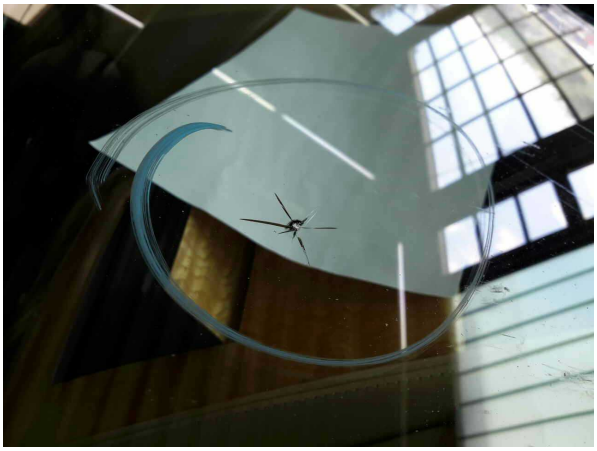

Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag mit Rissbildung) - --- - -



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - -



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - -